

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38



Согласно Распоряжения Администрации города Сургута от 07 декабря 2017 № 2206 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения №13 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №38» с 01.09.2018 МБОУ СОШ №38 прекратило свое существование.

Согласно Распоряжения Администрации города Сургута от 07.11.2018 № 1999 «О переименовании и внесении изменений в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13» МБОУ СОШ №13 переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая школа»

Сургут, 2014г.



СОГЛАСОВАНО

Директор
департамента образования
Администрации города
Т.Н. Османкина

« 06 » 02 20 14 г.



Д.М. Самигуллина

20 14 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38.
- 1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание трех этажное, 16 100 м2.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 21 569 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991 год, последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2014 года.
капитального: нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, краткое наименование: МБОУ СОШ № 38.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628405, Российская Федерация, Тюменская область ХМАО – Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Россия Тюменская область, ХМАО-Югра, проезд Административный, 21 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказываемых услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1320 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:
- остановочный пункт «25-й микрорайон», с расстоянием до объекта с четной стороны пр.Пролетарский 220 м и проходящими маршрутами: № 5А, № 19, №24, № 69.

- два остановочных пункта «ул. Геологическая», с расстоянием до объекта с четной стороны 260 м и проходящими маршрутами: № 11, № 19, № 24, № 12, № 20, № 35А, № 53, № 69; с расстоянием до объекта с нечетной стороны 250 и проходящими маршрутами: № 11, № 12, № 20; № 35; № 40; № 53.

При попадании на объект: переходить пешеходный переход ул.Геологическая, нечётная сторона.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах №5А, №11, №19 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановочного пункта «25-й микрорайон» -220 м

3.2.2. расстояние до объекта от остановочного пункта «ул. Геологическая» - 250

м

3.2.3. время движения (пешком) 8 минут (спокойный шаг), 4 минуты (быстрый шаг)

3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.5. перекрестков нет

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.7. перепады высоты на пути: (есть, нет) есть,(перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушением зрения	«ВНД»
5	с нарушением слуха	«ВНД»
6	с нарушением умственного развития	«ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И» (ГУ)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов с п.1 по п.6 структурно-функциональных зон временно недоступно «ВНД», физическая доступность для категорий инвалидов п.7 доступно частично избирательно (ДЧ-И) (доступно для категорий граждан с нарушением слуха, с нарушением умственного развития).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСП

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Доступная среда города Сургута» на 2014 – 2020 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): временно недоступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Акт обследования ОСИ к паспорту доступности БУ СПО ХМАО-Югры от « » 20 года.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда»; sc38@admsurgut.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта: № акта 1
3. Результаты обследования комиссии

от « 16 » 01 20 14 г.
от « 15 » 01 20 14 г.
от « 15 » 01 20 14 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 38
Л.М. Самигуллина

« 16 » 01 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3-х этажное, 16 100 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 21 569 кв.м
1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта 2011г. (учебный блок)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2014г., комплексный ремонт (культурно-спортивный блок)
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, краткое наименование: МБОУ СОШ № 38
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Маяковского, 21 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12 ноября 2013 года, регистрационный №1395, серия 86ЛО1 № 0000584, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии – бессрочно

Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида, образовательные программы среднего общего образования, общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности «Вокальное пение», общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы»

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1320 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта транспортом и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «25-й микрорайон», с расстоянием до объекта с четной стороны пр.Пролетарский 220 м и проходящими маршрутами: № 5А, № 19, №24, № 69.
- два остановочных пункта «ул. Геологическая», с расстоянием до объекта с четной стороны 260 м и проходящими маршрутами: № 11, № 19, № 24, № 12, № 20, № 35А, № 53, № 69; с расстоянием до объекта с нечетной стороны 250 и проходящими маршрутами: № 11, № 12, № 20; № 35; № 40; № 53. При попадании на объект: переходить пешеходный переход ул.Геологическая, нечётная сторона.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах №5А, №11, №19 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановочного пункта «25-й микрорайон» -220 м;

расстояние до объекта от остановочного пункта «ул. Геологическая» - 250 м

3.2.2. время движения (пешком): 8 минут (спокойный шаг), 4 минуты (быстрый шаг);

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймерами;

нет: нерегулируемые;

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушением зрения	«ВНД»
5	с нарушением слуха	«ВНД»
6	с нарушением умственного развития	«ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано.
Телефон: 52-50-76; sc38@admsurgut.ru

Руководитель рабочей группы:
Заместитель директора по УВР Вешапидзе Г.В.


(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №38
Л.М. Самигуллина
« 15 » 01 20 14 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 38

Муниципальное образование городской округ
город Сургут

« 15 » 01 20 14 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3-х этажное, 16 100 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 21 569 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта 2011г. (учебный блок)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2014г., комплексный ремонт (культурно-спортивный блок)
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, краткое наименование: МБОУ СОШ № 38
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Маяковского, 21 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12 ноября 2013 года, регистрационный №1395, серия 86ЛО1 № 0000584, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии – бессрочно

Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII

вида.образовательные программы основного общего образования, образовательные программы основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида, образовательные программы среднего общего образования, общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности «Вокальное пение», общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы»

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «25-й микрорайон», с расстоянием до объекта с четной стороны пр.Пролетарский 220 м и проходящими маршрутами: № 5А, № 19, №24, № 69.
- два остановочных пункта «ул. Геологическая», с расстоянием до объекта с четной стороны 260 м и проходящими маршрутами: № 11, № 19, № 24, № 12, № 20, № 35А, № 53, № 69; с расстоянием до объекта с нечетной стороны 250 и проходящими маршрутами: № 11, № 12, № 20; № 35; № 40; № 53.

При попадании на объект: переходить пешеходный переход ул.Геологическая, нечётная сторона.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах №5А, №11, №19 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановочного пункта «25-й микрорайон» - 220 м

3.2.2. расстояние до объекта от остановочного пункта «ул. Геологическая» - 250 м

3.2.3. время движения (пешком) 8 минут (спокойный шаг), 4 минуты (быстрый шаг)

3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.5. перекрестков нет

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.7. перепады высоты на пути: (есть, нет) есть, (перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушением зрения	«ВНД»
5	с нарушением слуха	«ВНД»
6	с нарушением умственного развития	«ВНД»

В школе обучается 2 учащихся с ДЦП.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И» (СУ)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов с п.1 по п.6 структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для категорий инвалидов п.7 доступна частично избирательно (ДЧ-И) (доступно для категорий граждан с нарушением слуха, с нарушением умственного развития).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Доступная среда города Сургута» на 2014 – 2020гг

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (общественными организациями)

4.4.1. Паспорт согласован рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы города Сургута при Координационном Совете по делам инвалидов города Сургута (протокол № 4 от 26 декабря 2014 года).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекте (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда»: school38.admsurgut.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 листах |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 листах |
| 3. Пути движения в здании | на 2 листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 листов |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 листах |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе |
| Результаты фотофиксации на объекте БУ СПО ХМАО-Югры | на 32 листах |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ от 26 апреля 2010 г. | на 1 листе |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Вешапидзе Г.В.

(подпись)

Члены рабочей группы:

Департамент образования Администрации города Сургута – ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности Арсанбекова Т.В.

(подпись)

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута – начальник архитектурно-планировочного отдела Лесникова О.А.

(подпись)

Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута – ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления Самаркин В.В.

(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов –

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Филатов С.И.

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Заместитель директора по УВР Ганичева А.В.

(подпись)

Начальник хозяйственного отдела

Шахсинова Н.Н.

(подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
« 15 » 01 2014 г.

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СОШ № 38,
Проспект Пролетарский, дом 14 а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1,2,3,4	№ 1,2,3,4	Отсутствие информации, ширина калитки менее нормативной, калитка является структурой въездных ворот, имеет поперечное препятствие	Все	Оборудовать доступной информацией, произвести реконструкцию входов на территорию с выведением калитки, как самостоятельного структурного элемента	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения по территории	есть	№ 5,6,7,8,9,10	№ 5,6,7,8,9,10	Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всем пути движения МГН, отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. Разрушен бордюрный камень, деформировано асфальтное покрытие	Все	Оборудовать место отдыха, информационная поддержка на всем пути движения МГН, тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. Восстановить бордюрный камень, асфальтное покрытие	Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует выделенное место парковки для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа,	К	Оборудовать выделенные места парковки для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа,	Текущий ремонт

				отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки парковки		нанести разметку парковочных мест, установить вертикальные и горизонтальные знаки парковки	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		Отсутствие информации, ширина калитки менее нормативной, калитка является структурой въездных ворот, имеет поперечное препятствие. Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всем пути движения МГН, отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. Разрушен бордюрный камень, деформировано асфальтное покрытие. Отсутствует выделенное место парковки для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа, отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки парковки	Все (С. К)	Оборудовать доступной информацией, произвести реконструкцию входов на территорию с выведением калитки, как самостоятельного структурного элемента. Оборудовать место отдыха, информационная поддержка на всем пути движения МГН, тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. восстановить бордюрный камень, асфальтное покрытие. Оборудовать выделенные места парковки для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа, нанести разметку парковочных мест, установить вертикальные и горизонтальные знаки парковки.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 15 » 01 20 14 г.

1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СОШ № 38 проспект Пролетарский, дом 14 а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Есть	№, 11	№ 11	Отсутствуют двухсторонние поручни, первая и последняя ступени не контрастной окраски, отсутствует тактильная полоса за 0,8 м перед лестницей, ребро ступени не имеет закруглений радиусом 0,05	О, С, Г,	Оборудовать: двухсторонние поручни, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской, нанести тактильную полосу за 0,8 м перед лестницей, ребро ступени закруглить радиусом 0,05	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует пандус с нескользким покрытием и двухсторонним ограждением, длина которых должна быть более длины пандуса на 300 мм.	К, О	Оборудовать: пандус с нескользким покрытием и двухсторонним ограждением, длина которых более длины пандуса на 300 мм, предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандуса, поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.	Текущий ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 12	№ 12	Отсутствуют акустические, тактильные визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствует	Г, К, О	Оборудовать: тактильными направляющими, акустическими и визуальными элементами, информационным табло, дополнительными	Текущий ремонт

					несколько покрытие отсутствуют дополнительные поручни		поручнями, нескольким покрытием.	
2.4	Дверь входная	Есть	№ 13	№ 13	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой	С, О, К	Оборудовать: дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, доводчик с пятью секундной задержкой.	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	Есть	№ 14	№ 14	Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствуют дополнительные поручни, отсутствует антискользящее покрытие	О, С, К,	Оборудовать: акустическими, тактильными, визуальными элементами информации об объекте, кнопку вызова, дополнительные поручни, антискользящее покрытие.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют двухсторонние поручни, первая и последняя ступени не контрастной окраски, отсутствует тактильная полоса за 0,8 м перед лестницей, ребро ступени не имеет закруглений радиусом 0,05. Отсутствует пандус с нескольким покрытием и двухсторонним ограждением, длина которых должна быть более длины пандуса на 300 мм. Отсутствуют акустические,	О, С, К, Г.	Оборудовать: двухсторонние поручни, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской, нанести тактильную полосу за 0,8 м перед лестницей, ребро ступени закруглить радиусом 0,05. Оборудовать: пандус с нескольким покрытием и двухсторонним ограждением, длина которых более длины пандуса на 300 мм, предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандуса, поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. Оборудовать: тактильными	Текущий ремонт

				<p>тактильные визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствует нескользящее покрытие отсутствуют дополнительные поручни. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой. Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствуют дополнительные поручни, отсутствует антискользящее покрытие.</p>		<p>направляющими, акустическими и визуальными элементами, информационным табло, дополнительными поручнями, нескользящим покрытием. Оборудовать: дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, доводчик с пятью секундной задержкой. Оборудовать: акустическими, тактильными, визуальными элементами информации об объекте, кнопку вызова, дополнительные поручни, антискользящее покрытие.</p>
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№ 11, 12, 13, 14	№ 11, 12, 13, 14	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Приложение 3
к акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 15 » 01 2014 г.

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№ 1	№ 1	Отсутствуют тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальная информация, поручни вдоль стен	О, С, Г	Оборудовать: тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальная информация, поручни вдоль стен	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	№ 2, 3, 4	№ 2, 3, 4	Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступени, нет поручней с двух сторон, поручни не имеют безопасного продолжения выступающего за лестничный марш на 0,3 м, отсутствует тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени не имеет закругления, радиусом 0,05 м, на боковой части	С. О	Оборудовать: первую и последнюю ступени контрастной окраской, поручни с двух сторон, поручни с безопасным продолжением выступающего за лестничный марш на 0,3 м, тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени закруглить радиусом 0,05 м, на боковой части ступени бортик 0,2 м.	Текущий ремонт

					ступени отсутствует бортик 0,2 м.			
3.3	Дверь	есть	№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.	Все	Оборудовать: дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, установить доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.	Текущий ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№ 14, 15, 16, 17, 18	№ 14, 15, 16, 17, 18	Отсутствуют тактильная информация,	К, О, С	Отсутствуют тактильная информация,	Текущий ремонт
3.5	Лестница (внутри здании) по путям к эвакуационному выходу)	Есть	№ 19, 20, 21	№ 19, 20, 21	Отсутствуют пандус, поручни, первая и последняя ступени не окрашены контрастной окраской, нет поручней с двух сторон, поручни не имеют безопасного продолжения выступающего за лестничный марш на 0,3 м, отсутствует тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени не имеет закругления, радиусом 0,05 м, на боковой части ступени отсутствует бортик 0,2 м.	К, О, С	Оборудовать: пандус, поручни, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской, установить поручни с двух сторон, являющиеся безопасным продолжением выступающим за лестничный марш на 0,3 м; тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени закруглить радиусом 0,05 м, на боковой части ступени установить бортик 0,2м.	Текущий ремонт

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>			<p>Отсутствуют тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальная информация, поручни вдоль стен. Первая и последняя ступени не контрастной окраски, нет поручней с двух сторон, поручни не имеют безопасного продолжения выступающего за лестничный марш на 0,3 м, отсутствует тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени не имеет закругления, радиусом 0,05 м, на боковой части ступени отсутствует бортик 0,2 м. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м., пандус, поручни, тактильная</p>	<p>С, Г, К, О</p>	<p>Оборудовать: тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальную информацию, поручни вдоль стен. первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской, установить поручни с двух сторон, поручни оборудовать безопасным продолжением выступающего за лестничный марш на 0,3 м; тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени закруглить, радиусом 0,05 м, на боковой части ступени установить бортик 0,2 м, двери оборудовать дверными фиксаторами в положении (открыто – закрыто), опознавательными знаками, установить доводчик с пятью секундной задержкой, тактильные указатели за 0,6 м., пандус, поручни, тактильную информацию, поручни и ребра ступеней окрасить люминесцентной маечковой</p>	<p>Текущий ремонт</p>
--	------------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	-----------------------

				<p>информация, поручни и ребра ступеней не имеют люминесцентной маечковой окраски. Отсутствуют пандус, поручни, первая и последняя ступени не окрашены контрастной окраской, нет поручней с двух сторон, поручни не имеют безопасного продолжения выступающего за лестничный марш на 0,3 м, отсутствует тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени не имеет закругления, радиусом 0,05 м, на боковой части ступени отсутствует бортик 0,2 м</p>	<p>окраской. Оборудовать пандус, поручни, подъемник, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской, поручни с двух сторон, оборудовать безопасным продолжением выступающим за лестничный марш на 0,3 м, оборудовать тактильное обозначение этажей на торцевых частях поручней, ребро ступени закруглить, радиусом 0,05 м, на боковой части ступени установить бортик 0,2м.</p>
--	--	--	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.
(учебный блок)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 22, 23	№ 22, 23	Отсутствует тактильная табличка обозначающая помещение, не соответствует высота порога, отсутствуют дверные фиксаторы, свободное пространство между столов, подходов к оборудованию, тактильные средства, световой сигнализатор.	Все	Оборудовать: тактильными табличками обозначающими помещение, уменьшить высоту порога, установить дверные фиксаторы, свободное пространство между столов, подходов к оборудованию, тактильные средства, световой сигнализатор.	Индивидуальное решение
4.2.	Зальная форма обслуживания (актовый зал, столовая, спортивный зал)	есть	№ 24, 25, 26, 27	№ 24, 25, 26, 27	Отсутствуют акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильная табличка обозначающая помещение	Все	Оборудовать: акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильные таблички обозначающие помещения	Индивидуальное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильная табличка обозначающая помещение, не соответствует	С,Г,К	Оборудовать: тактильными табличками обозначающими помещение, устранить высоту	Текущий ремонт

					<p>высота порога, отсутствуют дверные фиксаторы, свободное пространство между столов, подходов к оборудованию, тактильные средства, световой сигнализатор. Отсутствуют акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильная табличка обозначающая помещение.</p>		<p>порога, установить дверные фиксаторы, свободное пространство между столов, подходов к оборудованию, тактильные средства, световой сигнализатор, акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильные таблички обозначающие помещения.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	№ 22, 23, 24, 25, 26, 27	№ 22, 23, 24, 25, 26, 27	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)**

Приложение 5
к акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 15 » 01 2014 г.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно – гигиенических помещений
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№ 28	№ 28	Отсутствует универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз с автоматической либо рычажного типа слива на боковой стене, писюары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), система двухсторонней связи, тактильная табличка обозначающая санитарную комнату, визуальные элементы информации.	К,О,С	Оборудовать: универсальные кабинки специализированным оборудованием (унитаз с автоматической либо рычажного типа слива на боковой стене, писюары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), системой двухсторонней связи, тактильные таблички обозначающие санитарную комнату, визуальные элементы информации.	Текущий ремонт
5.2	Душевая, ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	№ 29, 30, 31	№ 29, 30, 31	Отсутствует направляющие	К,О,С	Отсутствует тактильные направляющие	Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует: универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз с автоматической либо рычажного типа слива на боковой стене, писюары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), система двухсторонней связи, тактильная табличка обозначающая санитарную комнату, визуальные элементы информации. Отсутствует: тактильные направляющие		Оборудовать: универсальные кабинки специализированном оборудованием (унитаз с автоматической либо рычажного типа сливной системой на боковой стене, писюары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), системой двухсторонней связи, тактильными табличками обозначающими санитарную комнату, визуальные элементы информации. Оборудовать: тактильные направляющие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 28, 29, 30, 31	№ 28, 29, 30, 31	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)**

Приложение 6
к акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 15 » 01 20 14 г.

**1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствует	С,У,О,К	Оборудовать визуальными средствами	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует	С,	Оборудовать акустическими средствами	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствует	С	Оборудовать тактильными средствами	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует	Все	Оборудовать визуальными, акустическими, тактильными средствами	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 28, 29, 30, 31	№ 28, 29, 30, 31	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)**

Территория МБОУ СОШ № 38

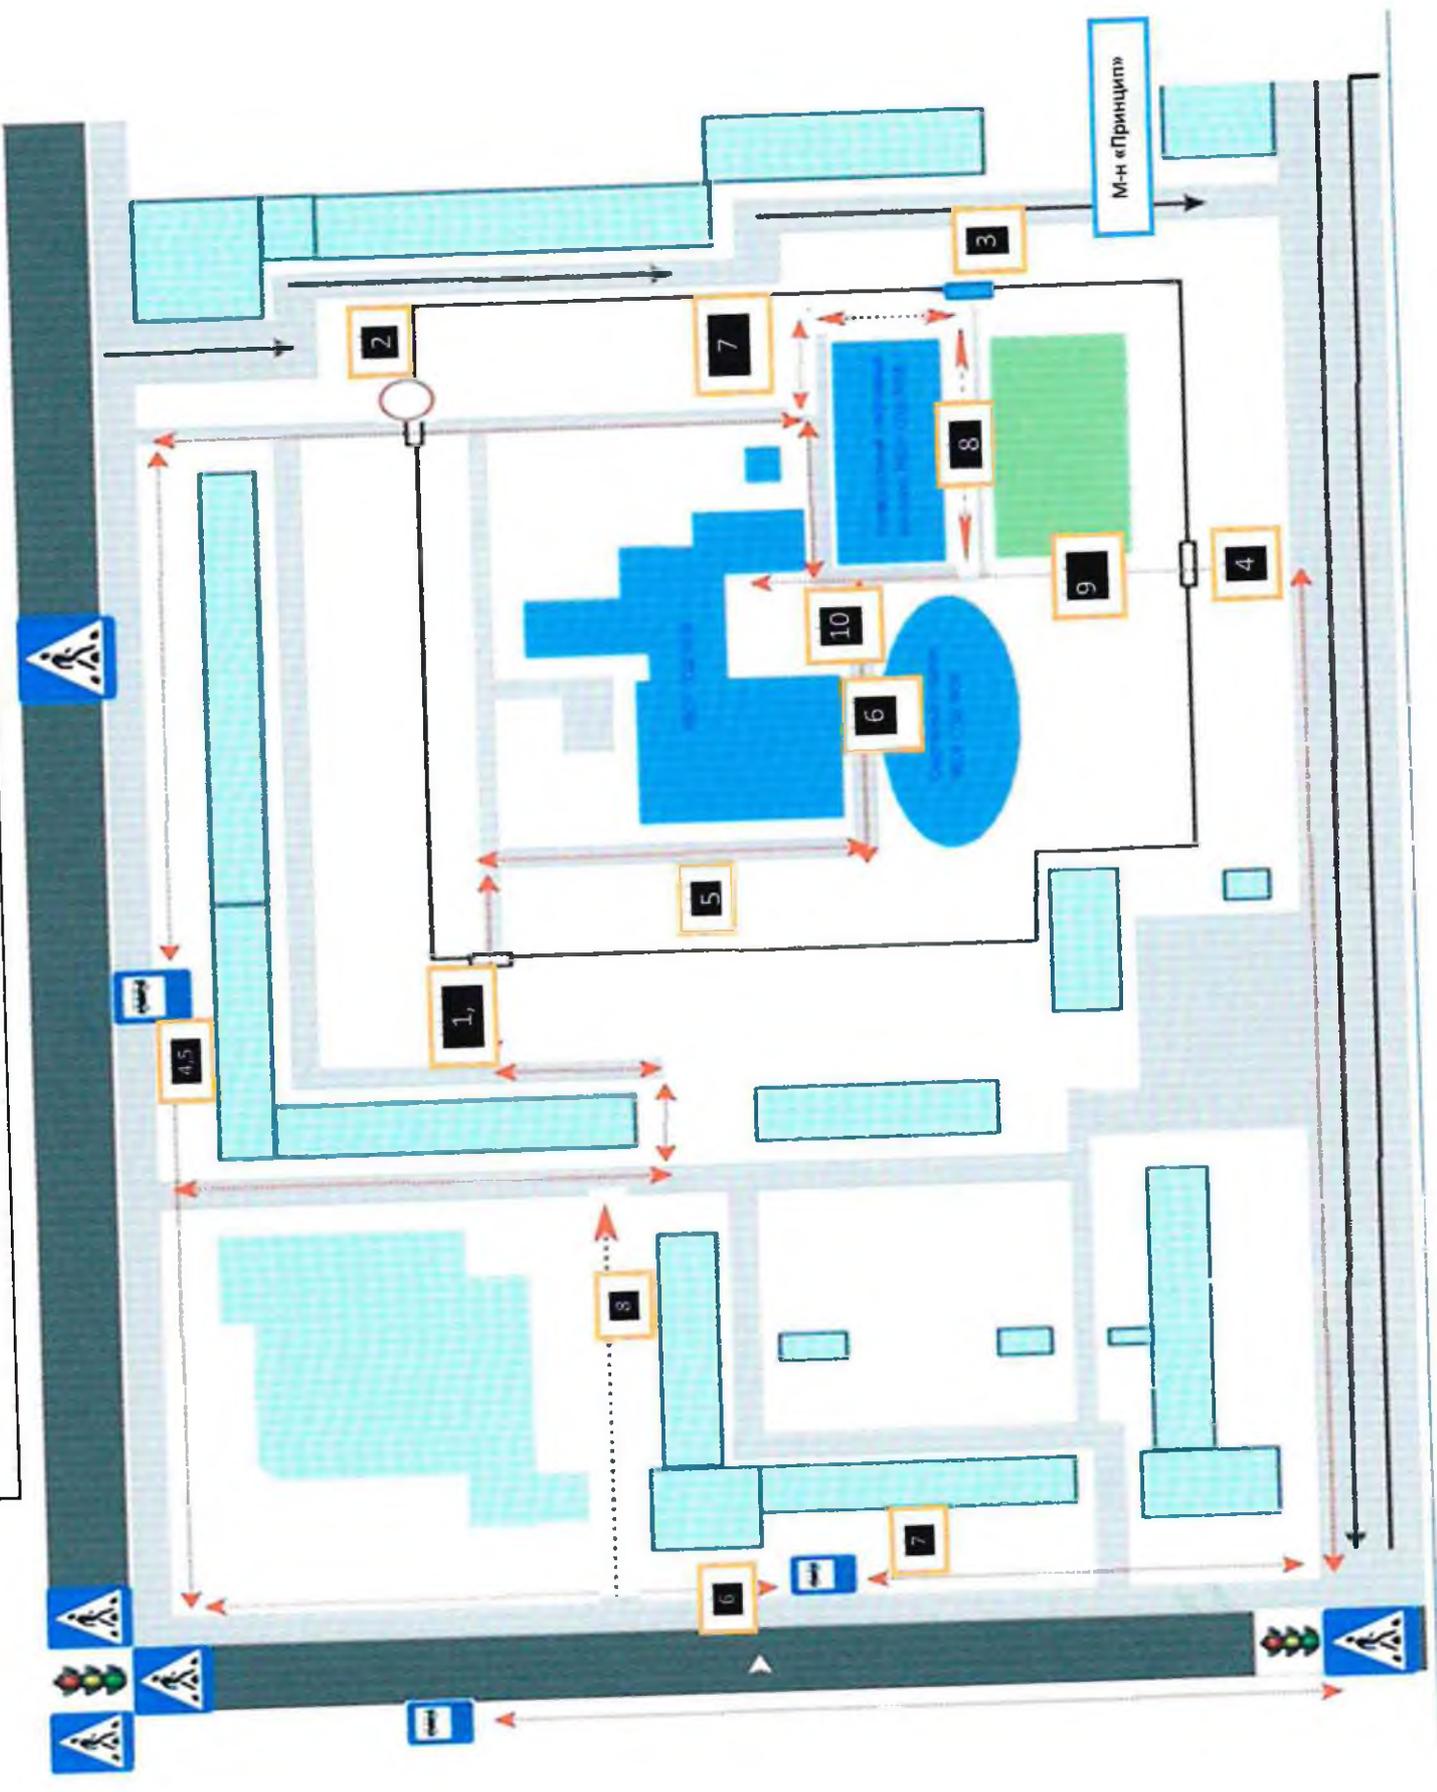


Фото № 1 Вход на территорию с улицы Геологической



Фото № 2 Вход на территорию с проспекта Пролетарский



Фото № 3 Вход на территорию от магазина «Рост»



Фото № 4 Вход на территорию с ул. Первопроходцев



Фото № 5 Проход по территории с ул. Геологической



Фото № 6 Проход по территории вдоль клубно-спортивного блока



Фото № 7 Проход по территории вдоль учебного блока с пр-та Пролетарский



Фото № 8 Проход по территории между СОШ № 13 и спортивным залом № 3

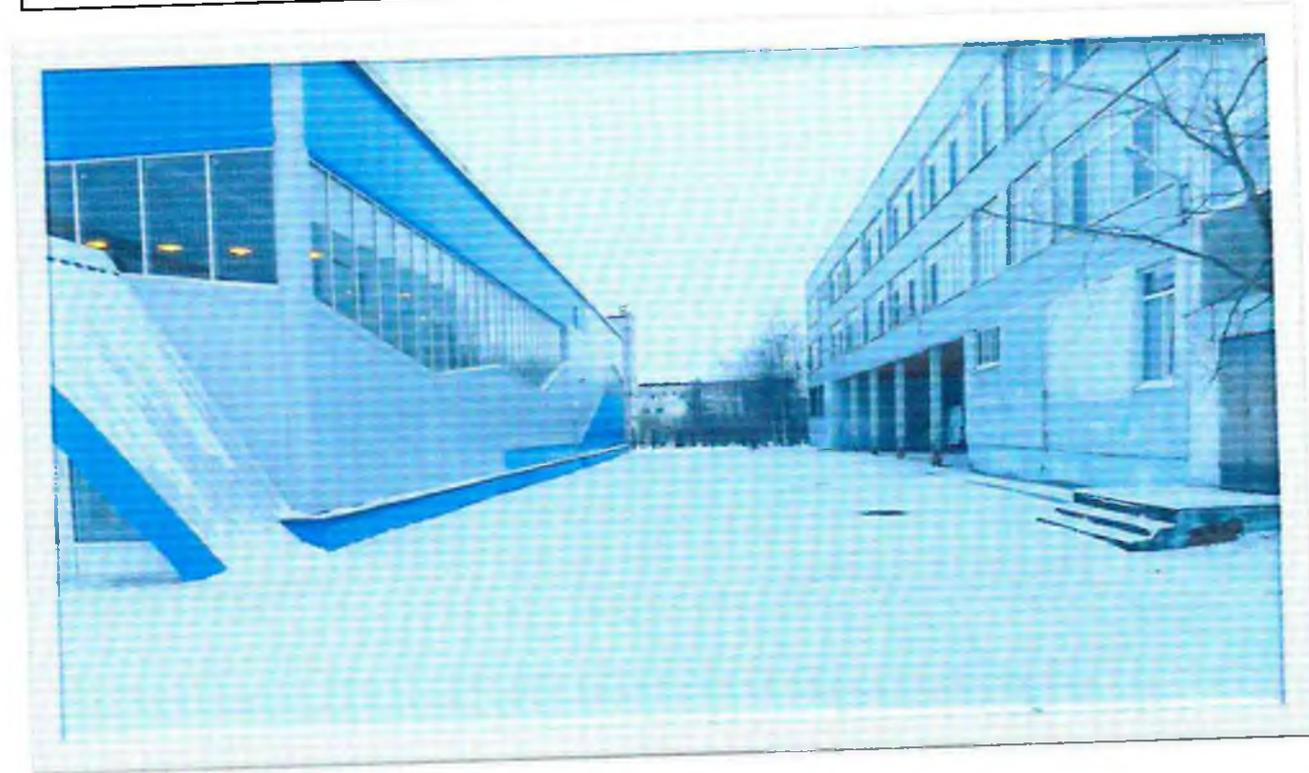



Фото № 9 Проход на территорию вдоль СОШ № 13 с ул. Первопроходцев



Фото № 10 Проход по территории к центральному входу



Схема учебного блока МБОУ СОШ № 38 – первый этаж

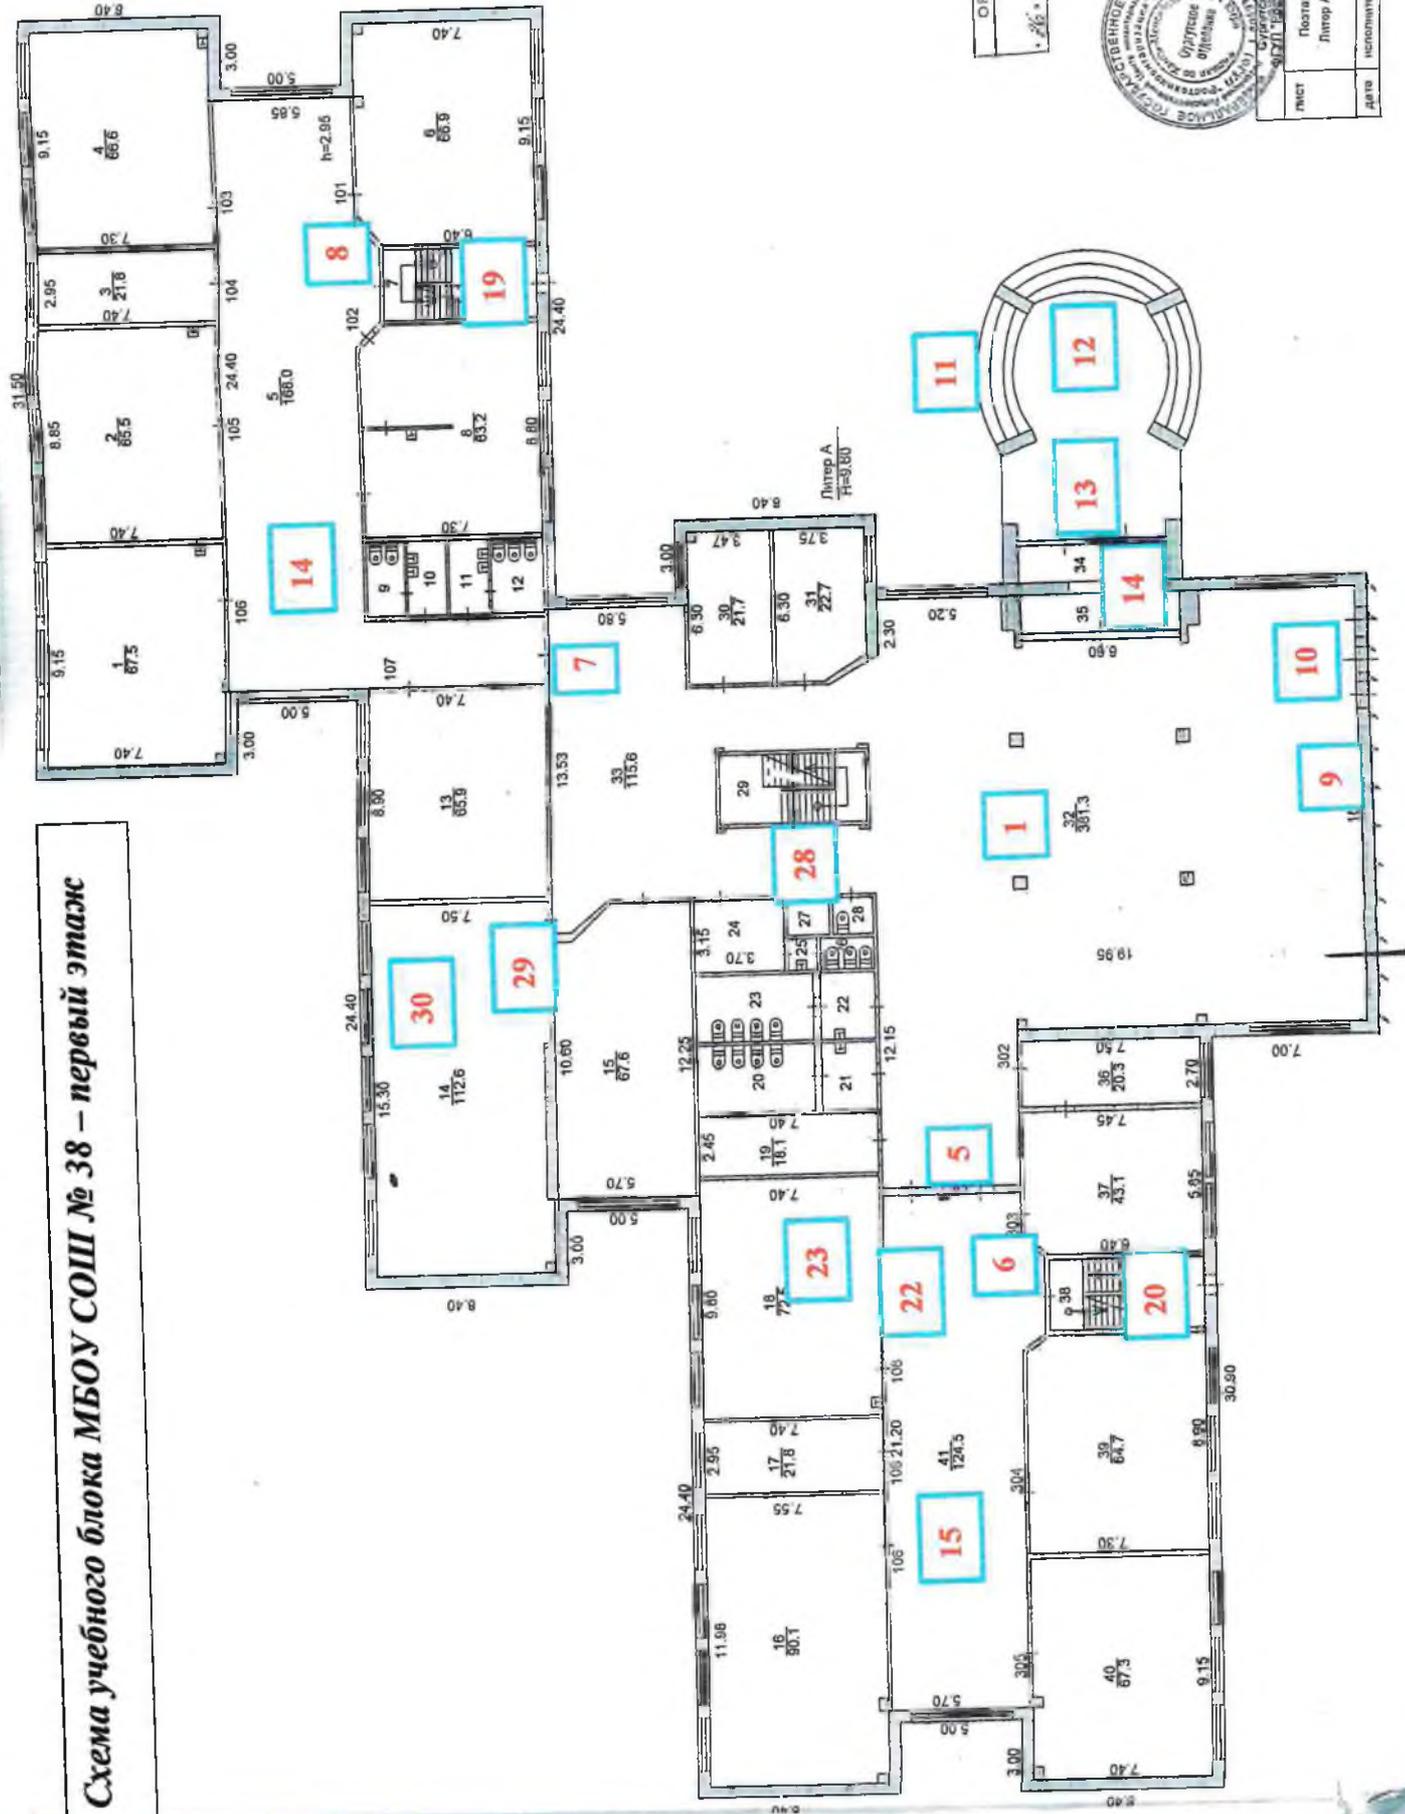

ДСБП
№ 38-04



МЕСТ	Полтавский и Литов А. р. Г
Дата	исполнить

Схема клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38 – первый этаж

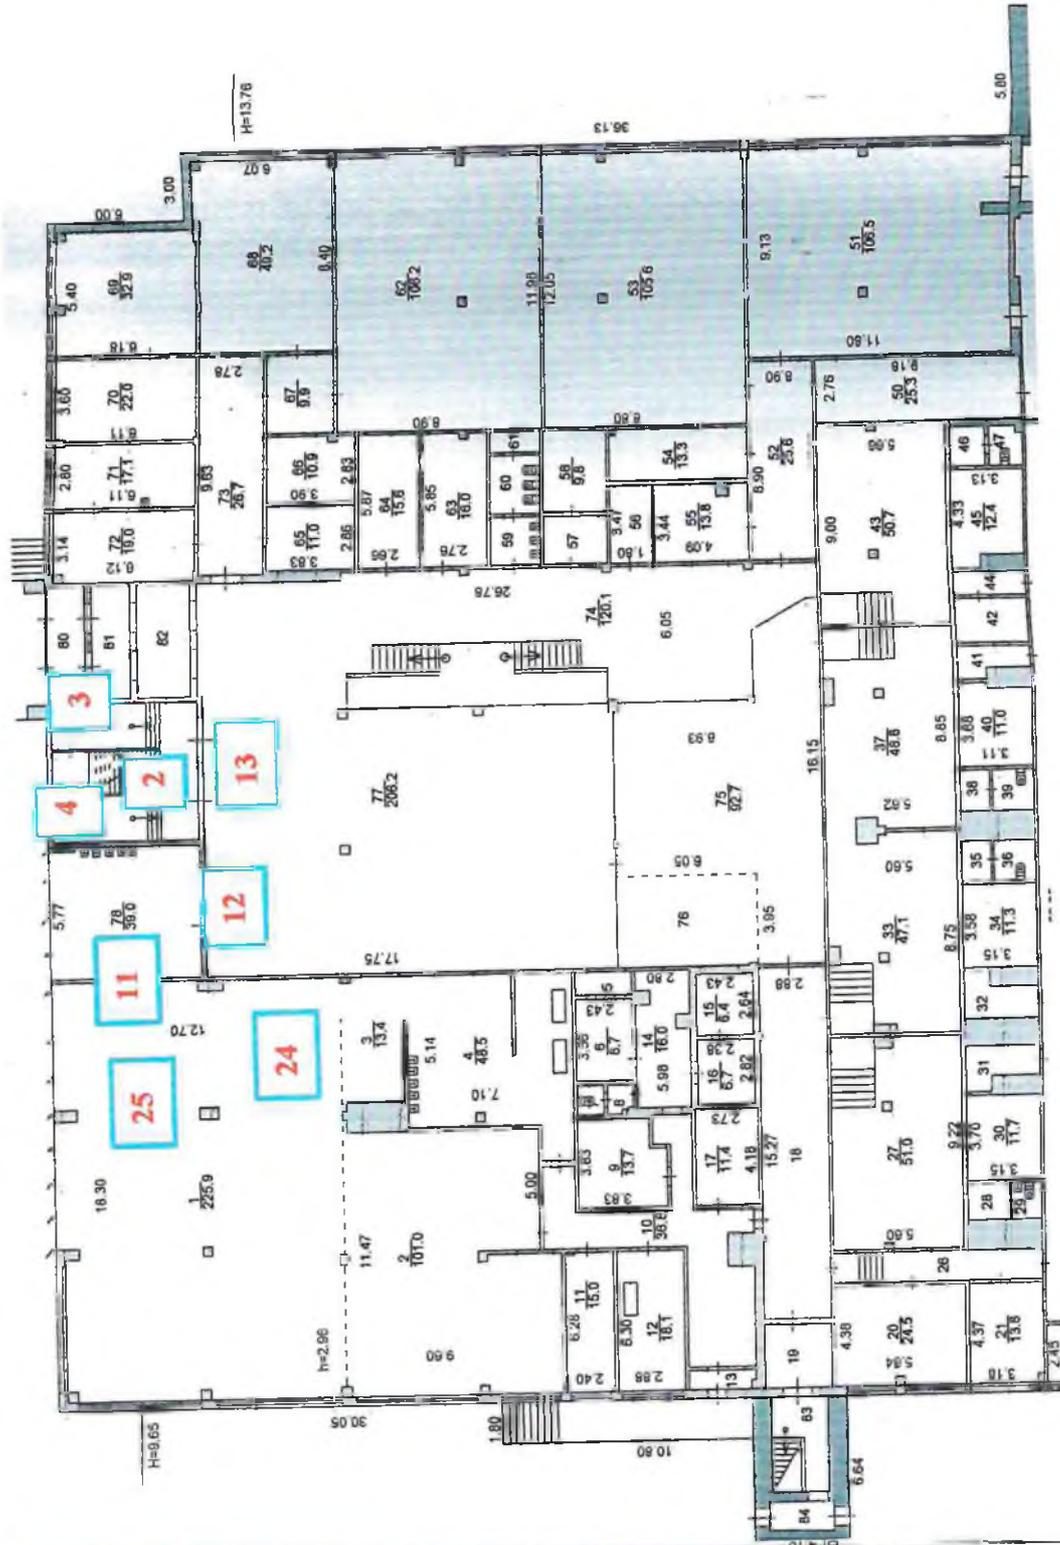


Фото № 11 Вход на центральное крыльцо



Фото № 12 Входная площадка – центрального входа



Фото № 13 *Входные двери*

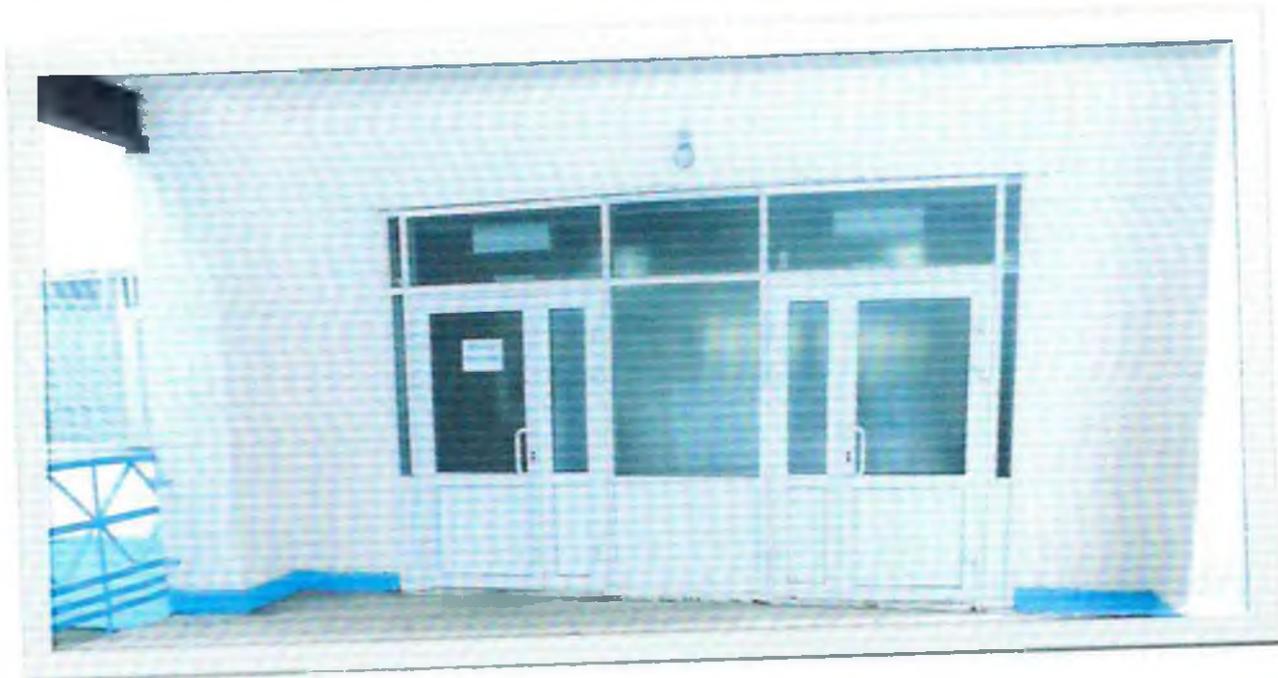


Фото № 14 *Центральный тамбур*



Фото № 1 Центральное фойе - зона ожидания



Фото № 2 Центральная лестница клубно-спортивного зала



Фото № 3 Боковая лестница - подъем с право



Фото № 4 Боковая лестница - подъем с лево



Фото № 5 Двери – проход из центрального фойе в учебный блок № 3



Фото № 6 Двери – выход из учебного блока № 3



Фото № 7 Двери – проход из центрального фойе в учебный блок № 1



Фото № 8 - Двери – выход из учебного блока № 1



Фото № 9 Двери – вход в столовую из центрального фойе



Фото № 10 Двери - вход из учебного блока в клубно-спортивный блок



Фото № 11 Двери – вход в столовую из клубно-спортивного блока



Фото № 12 Двери – вход в клубно-спортивный блок



Фото № 13 Двери – вход на второй этаж клубно-спортивного блока



Фото № 14 Путь эвакуации – зона безопасности блока № 1



Фото № 15 Путь эвакуации – зона безопасности блока № 3



Фото № 16 Путь эвакуации – зона безопасности клубно-спортивного



Фото № 17 Путь эвакуации – зона безопасности клубно-спортивного



Фото № 18 Путь эвакуации – зона безопасности клубно-спортивного блока



Фото № 19 Лестница – внутри блока № 1 к эвакуационному выходу



Фото № 20 Лестница – внутри блока № 3 к эвакуационному выходу



Фото 21 Лестница – внутри клубно-спортивного блока к эвакуационному выходу



Фото 22

Кабинет – вход в учебный кабинет



Фото № 23 Учебный кабинет



Фото № 24 Столовая - обеденный зал



Фото № 25 Столовая - обеденный зал



Фото № 26

Актовый зал



Фото № 27

Спортивный зал



Фото № 28 Туалетная комната



Фото № 29 Гардероб - в учебном блоке



Фото № 30 Гардероб - в учебном блоке



Фото № 31 Спортивная раздевалка в клубно-спортивном блоке

